


## تشخیص خرابی بیرینگ های ساقمه ای با آنالیز ارتعاشات

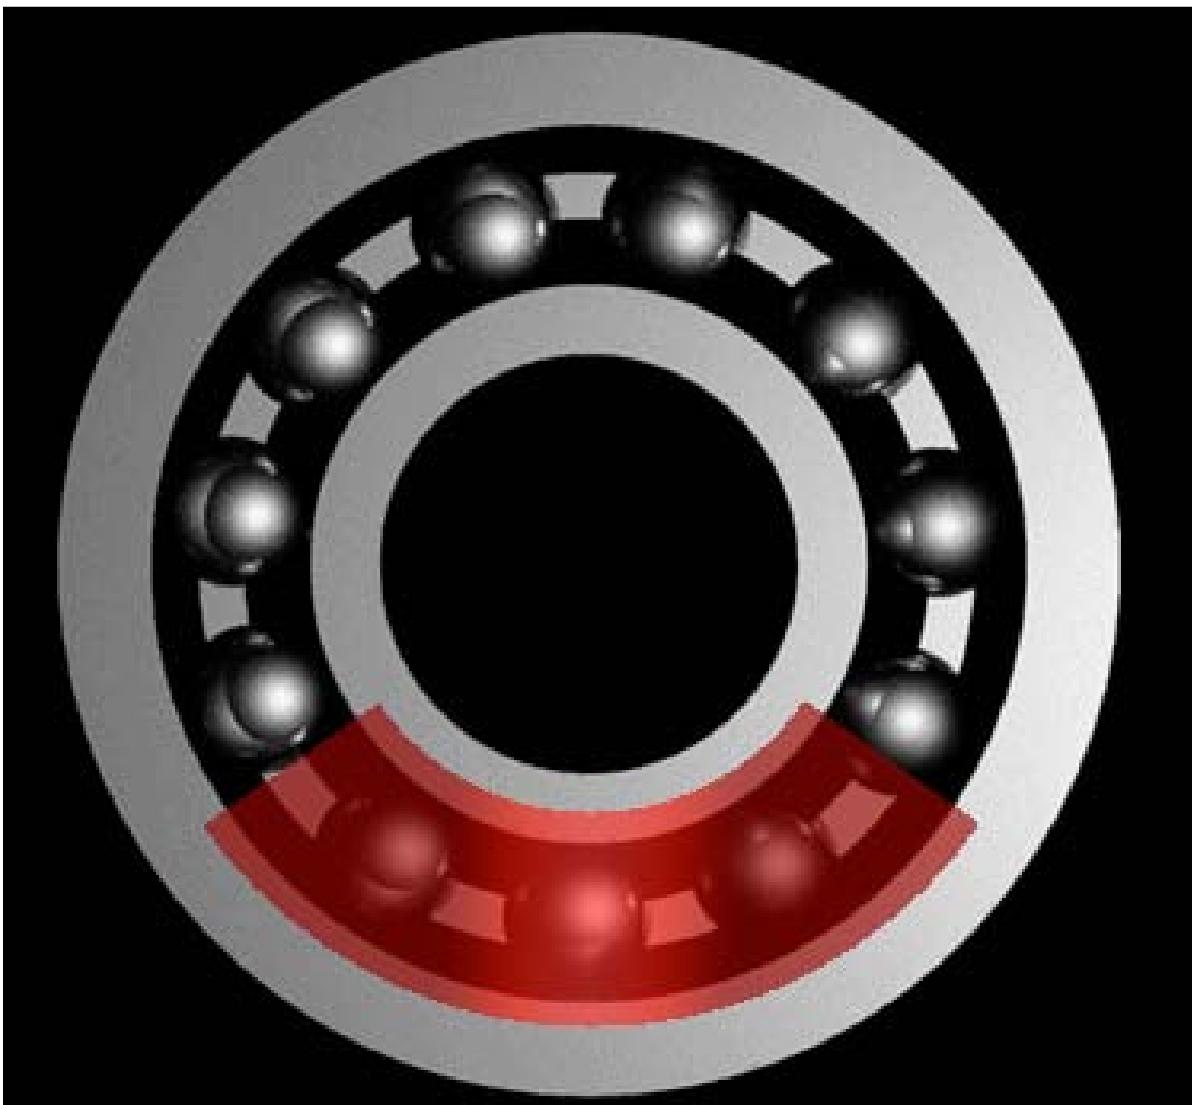

تحقيق و ترجمه: مهندس صابر اصغری

ویرایش: مهندس غلامرضا کاظمی

## تشخیص خرابی بیرینگ های ساچمه‌ای

تشخیص خرابی بیرینگ های ساچمه‌ای بالاترین الویت بسیاری از تحلیلگران ارتعاش است. تشخیص خرابی در ابتدایی ترین مراحل باید در الویت باشد، با این حال در واقعیت بسیاری از آنالیست‌ها در اولین یا دومین مرحله خرابی قادر به کشف آن نیستند. این مقاله قصد دارد کمک کند تا خرابی را در مرحله اول تشخیص دهید به طوری که بتوانید برنامه نگهداری و تعمیرات تان را در کنترل داشته باشید.

در این مقاله چهار مرحله از خرابی بیرینگ و چگونگی استفاده موفق از مافوق صوت، شوک پالس، اسپایک انرژی، enveloping/demodulation، peakvue و روش‌های آنالیز شکل موج و آنالیز طیف

<sup>۱</sup> تشریح خواهد شد. همچنین اینکه چرا باید بر روند تغییرات سطح ارتعاش کلی تکیه کرد تشریح می‌شود.

### کاهش خرابی‌های بیرینگ

هیچ مقاله‌ای بدون بحث در مورد اینکه چرا بیرینگ زود خراب می‌شود نمی‌تواند کامل باشد. الویت اول باید به حداقل رساندن دلایل خرابی بیرینگ باشد در صورت موفقیت دیگر نیاز نخواهد داشت روی تکنیک‌های آنالیز بیشتری تکیه کنید. منظور این نیست که بخواهیم آنالیز‌های ارتعاشات را کنار بگذاریم. یا اینکه حتی بخواهیم برنامه مانیتورینگ ارتعاشات را کوچک کنیم (زیرا همیشه خرابی بیرینگ و دیگر خطاهای مکانیکی وجود خواهند داشت) نکته این است که راه قابلیت اطمینان تجهیزات با آنالیز ارتعاش آغاز نشده باشد.

واقعیت این است که اگرخرید، حمل و نقل، ذخیره، نصب، و روانکاری بیرینگ درستی داشته باشید، و ماشین‌ها بالانس، هم‌محور و کارکرد خوبی دور از فرکانس‌های طبیعی، داشته باشند، طول عمر بیرینگ طولانی‌تر خواهد شد.

ممکن است روی بسیاری از این فاکتورها کنترل نداشته باشد، اما اگر با آنالیز ارتعاشات درگیر هستید چیز وجود دارد که قطعاً می‌توانید انجام دهید: در جستجوی شرایطی باشد که باعث کاهش طول عمر بیرینگ

<sup>۲</sup> خواهد شد، وقتی بیرینگ آسیب دیده‌ای را پیدا کردید از آنالیز ریشه علت‌ها غافل نشوید.

این مقاله با اشاره به اینکه تشخیص خرابی ساقمه‌های بیرینگ بالاترین الویت برای بسیاری از تحلیلگران ارتعاش است آغازشده است. حقیقت غم انگیز اینستکه برای بسیاری از تحلیلگران این تنها الویت است، نابالانسی، عدم هم محوری، soft foot و رزونانس اغلب الویت کمتری دارند. اگرچه این شرایط خرابی بیشتر در ابتدای نمودارهای خرابی می‌آیند، تشخیص آنها می‌تواند بسیار دشوار باشد. آنالیز فاز یکی از قوی‌ترین تکنیک‌ها است و در عین حال ابزاری است که می‌تواند کمک بزرگی در تشخیص این شرایط خرابی باشد اما باید سر فصل مقاله دیگری باشد.

نکته این است که این شرایط استرس بیشتری روی بیرینگ وارد می‌کنند، در نتیجه عمر بیرینگ را کاهش می‌دهند. اگر مراقب این شرایط نباشد، خیلی زود اولین مراحل خرابی بیرینگ را خواهد دید.

## الگوی خرابی بیرینگ

قبل از اینکه به چهار مرحله خرابی بیرینگ وارد شویم، بهتر است در واژه‌هایی عمومی توصیف کنیم که چگونه ارتعاش تغییر می‌کند. بطور کلی، خرابی بیرینگ در چهار نیروی فرکانسی ظاهر می‌شود: فرکانس عبور ساقمه

<sup>۳</sup> از رینگ خارجی، فرکانس عبور ساقمه از رینگ داخلی، فرکانس چرخش ساقمه، و فرکانس چرخش کیچ.  
این مطلب را عمیق‌تر بحث خواهیم کرد، اما اول حرکت (انرژی باند پهن) را توضیح می‌دهیم:

**برگزاری دوره‌های آموزشی CM و بالانسینگ در شرکت شما (Field training).**

<sup>۴</sup> root cause analysis

<sup>۵</sup> BPFO

<sup>۶</sup> BPFI

<sup>۷</sup> BSF

<sup>۸</sup> fundamental train frequency (FTF)


اگر بیرینگی کم روانکاری شده باشد، می‌توانیم افزایشی در سطح صدا در فرکانس‌های بالا در آن تشخیص دهیم که در فرکانس خاصی نیست، در عوض به تعدادی از فاکتورهایی که در ساخت ماشین لحاظ شده‌اند بستگی خواهد داشت. البته نمی‌توانید آنرا بشنوید، چرا که بالاتر از محدوده شنوایی است.

همچنانکه روانکاری بدتر می‌شود، سطح صدا افزایش خواهد یافت، اما فرکانس صدا به آرامی کاهش می‌یابد، از فرکانس خیلی بالا به فرکانس بالا جابجا خواهد شد. نه اینکه بگوییم نمی‌توانید شرایط فرکانس پایین‌تر را تشخیص دهید بلکه در فرکانس بالاتر قوی‌تر است.

همچنانکه فیلم روانکار بین سطح بیرینگ کاهش پیدا می‌کند، تماس فلز با فلز را بیشتر خواهیم داشت، که باعث ایجاد "امواج استرس" می‌شود. امواج استرس (همچنین به عنوان شوک پالس نامیده می‌شوند) که مانند امواج در یک حوضچه هستند. لحظه‌ای که سطوح فلزی تماس پیدا می‌کنند، موجی از انرژی از نقطه تماس با سرعت صوت ساطع می‌شود. همه اینها خیلی سریع، احتمالاً در کمتر از یک هزارم ثانیه اتفاق می‌افتد.

حتی اگر دلیل اساسی خرابی بیرینگ روانکاری ناقص نباشد، اگر بیرینگ‌ها بخارط نصب نامناسب، برجستگی‌های ناشی از بار استاتیکی زیاد (شرایطی استکه بیرینگ ارتعاش زیاد دارد در حالیکه در اندازه‌گیری قبلی شرایط خوبی داشته است)، EDM، ناهراستایی، یا هر دلیلی، آسیب دیده باشد. با پیشرفت خرابی زیر سطحی زمانی خواهد رسید که تماس فلز با فلز بین دو سطح روی خواهد داد، یا امواج استرس از سطح زیری تولید خواهد شد. عیوب‌های زیر سطحی به علت نیروهای فوق العاده‌ای که بیرینگ تجربه می‌کند به آرامی پیشرفت خواهد کرد. تفاوت در این است که این خرابی‌ها احتمالاً متوجه شوند، مثلاً در پایین رینگ خارجی. صدای ناشی از بیرینگ بعلت روانکاری ناقص نسبتاً ثابت است (به صورت راندمی است، بنابراین تناوبی نیست)، در حالی که وقتی شرایط خرابی توسعه می‌یابد (به عنوان مثال یک ترک یا پریده‌گی) منبع جدیدی از ارتعاشات تناوبی ارائه خواهد شد. اگر آسیب روی رینگ خارجی باشد، هر وقت ساقمه‌های بیرینگ از آن محل عبور کنند ضربه‌ای در ارتعاش بوجود خواهد آمد. وقتی نقطه خرابی بین ساقمه‌های بیرینگ باشد، ارتعاشی وجود ندارد (ارتعاش کم

است). نکته مثبت این است که می توانیم فرکانس های این ارتعاش را محاسبه کنیم (می توانیم تعیین کنیم چند بار ساقمه ها از آن نقطه عبور خواهند کرد). نکته منفی این است که دامنه ارتعاش خیلی کم است.

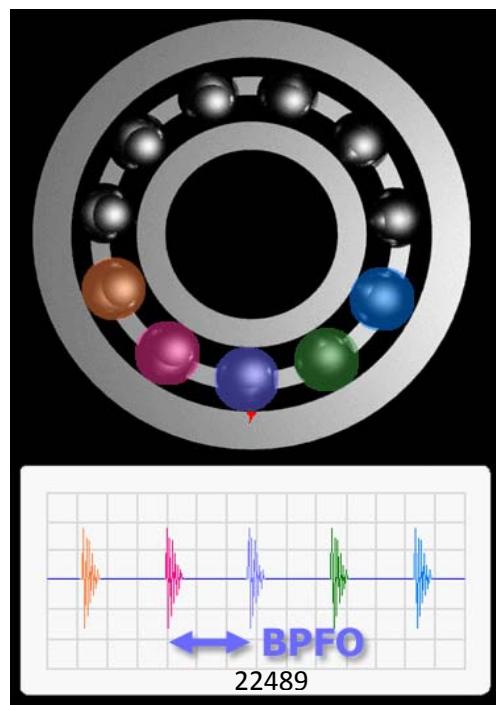

ارتعاش "ضربه ها" که ناشی از عبور ساقمه ها از محل آسیب دیده رینگ خارجی هستند با افزایش میزان خرابی، شاهد تناوب بیشتر تماس بین سطوح فلزهستیم. همچنانکه ترکها پیشرفت می کنند، یا خرابیهای زیر سطحی رشد می کنند و در نهایت شکست در سطح رخ می دهد، ارتعاش به سه روش کلیدی تغییر خواهد کرد:

۱- ارتعاش تناوبی خواهد شد و در ک ماهیت عیب آسان تر می شود. آسیب روی رینگ خارجی الگوی متفاوتی با فرکانس آسیب روی رینگ داخلی و ساقمه های بیرونی و کیج دارد.

۲- فرکانس "انرژی باندپهن" بطور مشهود کاهش خواهد یافت. به آرامی از فرکانس خیلی بالا به فرکانس بالا، و سرانجام، به فرکانس های پایین حرکت خواهد کرد. وقتی بیرونی کاملا آسیب دیده باشد ارتعاش در رنج شنوایی خواهد بود و می تواند با طیف سرعت معمولی تشخیص داده شود. وقتی بیرونی خیلی بد آسیب دیده باشد توده ای از پیک در طیف ایجاد خواهد شد و باعث می شود "noise floor" طیف سرعت بالا بیاید.

۳- قدرت نیروهای درگیر افزایش خواهد یافت و در نتیجه دامنه ارتعاش رشد خواهد کرد، تشخیص خرابی آسان‌تر می‌شود.

### قدرت دانش

ممکن است دو سوال در ذهن ایجاد شود: چرا نیاز است بدانیم که بیرینگ خرابی خیلی کمی دارد در صورتیکه هنوز مدتی طولانی از عمر آن باقی مانده است، و چرا نیاز است بدانیم آسیب در رینگ داخلی، رینگ خارجی، اجزای بیرینگ یا کیج است؟

اینها سوال‌های خوبی هستند

دو هدف پایه در آنالیز ارتعاشات وجود دارد: توقف ماشین (بیرینگ‌ها) قبل از خرابی سنگین، و ارائه آگاهی به اداره نگهداری (و تولید) در کنترل ماشین. اگر در مراحل ابتدایی بدانید خرابی در حال توسعه است، می‌توانید تصمیم بگیرید چه کاری مهم‌تر است. براساس حساسیت ماشین، در دسترس بودن قطعات یدکی، مطالبات تولید، وجود برنامه‌های نگهداری و تعمیرات، می‌توانید تصمیم بگیرید چه باید بکنید. آگاهی از ماهیت و شدت شرایط خرابی باعث می‌شود اوضاع در کنترل باشد. و برای روشن شدن یک نکته، زمان تا شکست، و ماهیت شکست برای رینگ داخلی، رینگ خارجی، اجزای بیرینگ، و کیج متفاوت است.

### تشدید

در این مرحله به معرفی یک اصطلاح دیگر نیاز داریم تشدید. وقتی به یک زنگ ضربه می‌زنید، در یک فرکانس مخصوص ارتعاش خواهد کرد. در حقیقت علاوه بر فرکانس غالبی که می‌شنوید در واقع در تعداد زیادی از فرکانس‌ها ارتعاش می‌کند. زنگ‌ها با اندازه و شکل‌های مختلف در فرکانس‌های مختلفی ارتعاش می‌کنند که به جرم و سختی‌شان بستگی دارد. میزان لرزش (و یا صدا در این مورد) که می‌شنویم بسته به میزان نیروی مورد استفاده در ضربه به زنگ، و میزان استهلاک آن است. ماشین‌ها و بیرینگ‌ها (و شتاب‌سنگی که برای اندازه‌گیری ارتعاشات استفاده می‌کنیم)، به همان شیوه عمل می‌کنند همه با فرکانس طبیعی ارتعاش خواهند کرد. بدليل

روانکاری کم "انرژی پهن باندی" ایجاد خواهد شد، رزونانس تحریک می‌شود. وقتی تماس فلز با فلز اتفاق می‌افتد، وقتی خرابی ظاهر می‌شود (زیر سطح ها، پریده‌گی‌ها، ترک‌ها) این نیروها دوباره رزونانس را تحریک می‌کنند.

ممکن است متعجب شده باشد چه ارتباطی بین رزونانس‌ها با خرابی بیرینگ باید باشد. آنها به دو دلیل مهم هستند: رزونانس ارتعاش را تقویت می‌کند، اندازه گیری آنرا آسانتر می‌سازد، و می‌توانیم با کمک رزونانس در شتاب‌سنجه دامنه ارتعاش را بیشتر کنیم.

### تکنیک‌های تشخیص خرابی بیرینگ

تکنیک‌های زیادی وجود دارد که می‌توانند در تشخیص خرابی بیرینگ بکار روند. خلاصه‌ای از آنها در زیر آمده است:

### آلتراسونیک

فرکانس‌های بالا (بالای رنج شنوازی) ارتعاش ناشی از بیرینگ، که انتشار اکوستیک نامیده می‌شوند، می‌توانند رصد شوند، یا با قرائت دسیبل نرخ تغییر آنها می‌تواند رسم شود، یا با گوش دادن از طریق هدفون‌ها چراکه صدا تفاضل فرکانس دو جریان مزبور حاصل شود) بطوریکه در رنج شنوازی ما قرار گیرد. اگر بیرینگ در شرایط خوبی باشد، باید صدای خفه و صافی داشته باشد. اگر صدای غرش بالای منظمی، یا صدای ترک مانند می‌شنوید، ممکن است بیرینگ به روانکاری نیاز داشته باشد، یا ممکن است آسیب دیده باشد. این یک روش ساده قابل استفاده است. لذا به تناوب می‌تواند برای کشف خرابی بیرینگ استفاده شود که البته در مراحل بعد با یکی از تکنیک‌های آنالیز ارتعاشی که در زیر تشریح می‌شوند قابل آزمایش است. این روش‌ها حتی می‌توانند در طول روانکاری استفاده شوند تا از گریسکاری کم یا زیاد جلوگیری شود-همیشه باید در این مورد دقت زیادی کرد.



### Shock Pulse Method: SPM®

شرکت **spm** در سال ۱۹۶۰ سنسور ارتعاشی را پیشافت داد که با یک روش قابل پیش‌بینی در حدود ۳۰ کیلو هرتز رزونانس می‌کرد. هنگامی که روانکار ناکافی است، و در مرحله ابتدایی خرابی بیرینگ، سنسور به تشدید می‌افتد. **Carpet spike** یا کف طیف ارتعاش بررسی می‌شود، اگر پیک‌هایی، یا **envelop** وجود داشته باشد ناشی از تماس فلز با فلز است. اگر سنسور بدرستی نصب شده باشد، روش شوک پالس، نیز که توسط شرکت **PRÜFTECHNIK** استفاده می‌شود، می‌تواند ماهیت مشکل روانکاری و شدت خرابی بیرینگ را نشان دهد. همچنین در روش مشابهی می‌توان از تکنیک **IRD Mechanalysis** استفاده کرد، که یک طیف و شکل موجی برای آنالیز دقیق ارائه می‌دهد.


### Spike Energy

که در ۱۹۷۰ توسط شرکت **entek** توسعه داده شده (توسط **Rockwell** خریداری شد) روش اسپایک انرژی از رزونانس شتاب سنج نصب شده مشابه روش شوک پالس استفاده می‌کند. ارتعاش سنسور (که در محدوده فرکانس تشدید فیلتر می‌شود) در فرآیندی که سطح پیک را نگه می‌دارد عبور می‌کند بطوری که ترند **gSE** قرائت شده می‌تواند رسم شود. علاوه بر آن، یک طیف و

شکل موج زمانی را می توان با روشی مشابه به envelop نمایش داد. خیلی مهم است که از یک سنسور برای همه اندازه گیری ها استفاده شود، زیرا سنسور متفاوت قرائت دامنه های مختلفی را ارائه خواهد کرد.

## Enveloping and Demodulation

این دو نام ضرورتا استفاده شدند تا یک روش را توصیف کنند. این فرآیند برای دو عملکرد استفاده شده است: حذف دامنه بالا، ارتعاش فرکانس پایین (که در غیر اینصورت ارتعاش دامنه کم بیرینگ را تحت شعاع قرار می داد)، و تبدیل ضربات فرکانس بالا "SPIKE" به یک سیگنال فرکانس کم بطوریکه آنالیز طیف و شکل موج زمانی بتواند انجام شود. در این مثال، زمان بین هر "ضربه" زمانی است که طول می کشد تا هر ساقمه بیرینگ از روی محل خراب شده روی رینگ خارجی عبور کند- فرکانس گذر ساقمه روی رینگ خارجی نامیده می شود (BPFO) - آن که در شکل زیر نشان داده شده است. ضروری است تا فیلتر بالاگذری بدرستی تنظیم شود تا ارتعاشی که باقی می ماند فقط از بیرینگ بیاید (و نه مثلا از گیر بکس)

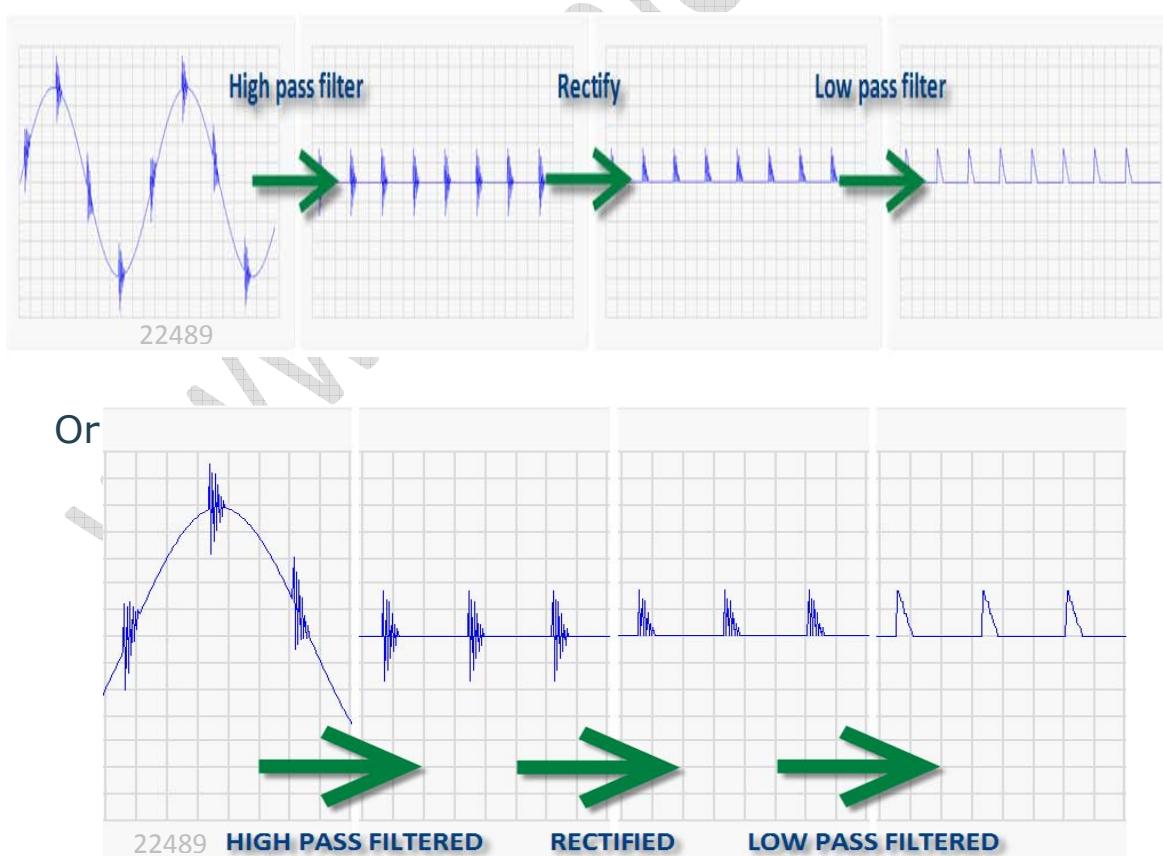

اگر هیچ خرابی وجود نداشته طیف envelope دارای نویز خواهد بود، و اگر خرابی وجود داشته باشد پیک (وهارمونیک‌های) نیروهای فرکانسی بیرینگ را در خود خواهد داشت. همچنانکه خرابی توسعه می‌یابد دامنه این پیک‌ها افزایش خواهد یافت، در مرحله آخر خرابی بیرینگ noise floor بالا خواهد رفت و پیک‌ها را در خود خواهد بلعید.

## PeakVue

روش PeakVue ابتکار شرکت Emerson Process Management است، که یک طیف و شکل موج زمانی را برای تشخیص خرابی بیرینگ در مرحله ابتدایی ارائه می‌دهد. این روش به رزونانس سنسور نصب شده متکی نیست. و تفاوت مهمی با تکنیک envelope دارد. از سیگنال آنالوگ سنسور در فرکانس‌های خیلی بالا (102KHz) نمونه برداری می‌شود تا امواج تنشی کوتاه مدت استخراج شوند. با استفاده از الگوریتم ثبت پیک شکل موج زمانی (و طیف حاصل) قابل مشاهده برای آنالیست نگهداشته می‌شوند تا ترند سطوح پیک را بتوان رسم کرد. فیلتر بالا گذری برای حذف سیگنال دامنه بالا فرکانس پایین استفاده می‌شود، همینطور در همه روش‌ها، انتخاب تنظیمات درست فیلتر مهم است.

## چهار مرحله خرابی بیرینگ

بطور کلی خرابی‌های بیرینگ در چهار مرحله تشریح شده است (شخصاً ترجیح می‌دهم تعداد مراحل بیشتری در نظر بگیرم زیرا از نقطه نظر ارتعاشی، بیشتر از چهار تغییر می‌بینیم).

### مرحله اول

در مرحله اول خرابی جزئی است، بیرینگ فقط 10 تا 20 درصد از عمرش را طی کرده است. اگر در این مرحله بیرینگ تعویض شود ممکن است هیچ عیوبی را نبینید. آسیب عمدتاً زیر سطحی است. در این مرحله باید به مراقبت وضعیت بیرینگ ادامه دهید، اما باید همچنین علل ریشه‌ای و درمان آنرا در نظر داشته باشید: روانکاری بیرینگ، چک کردن بالانس و همراستایی، اصلاح شرایط تشدید، و غیره

## آسیب

- رویت آسیب بسیار مشکل است
- آسیب زیر سطحی است

## عمر

- ۱۰ تا ۲۰ درصد عمر  $L_{10}$  بیرینگ طی شده است

## فعالیت

- روانکاری درستی انجام دهد
- مراقبت وضعیت را ادامه دهد

وقتی تماس فلز با فلز وجود دارد موج های تنشی تولید خواهند شد، با این حال آنها راندومی هستند (غیرتناوبی) تا زمانی که خرابی های زیر سطحی توسعه یابند. تکنیک های آلتراسونیک هوایی (انتشار اکوستیک) شوک پالس، اسپایک انرژی، enveloping و PeakVue، همه می توانند در این مرحله استفاده شوند. با این حال میزان موفقیت عموماً به روش نصب سنسور، و انتخاب تنظیم فیلتر بستگی خواهد داشت.

## HFD

- روش های موثری هستند
- ترند به رشد خود ادامه می دهد

## Envelope

- علامت بموقعي از خرابي
- ارتعاش کف ممکن است رشد کند

## طیف

- ممکن است در طیف شتاب باشد
- در طیف سرعت نیست

## شکل موج زمان

- ارتعاش در کف موجود نیست
- مفید برای ماشین های سرعت پایین


مرحله دوم

همچنانکه خرابی گسترش می یابد، خرابی های زیر سطحی رشد خواهند کرد، سرانجام شکست در کل سطح، باعث پریده گی، ترک، پوسته شدن و غیره می شود. در نتیجه الگوی ارتعاش بتدریج تغییر می کند. ضربات

بیشتر خواهند شد، تناوب ارتعاشی معینی وجود خواهد داشت. اکنون ۵ تا ۱۰ درصد از عمر بیرینگ باقی مانده است. مجدداً باید علت های ریشه ای را در نظر بگیرید و روانکاری را چک کنید با این حال باید با تناوب بیشتری بیرینگ را مانیتور کرد.



تکنیک های فرکانس بالا مانند شوک پالس، انرژی اسپایک، آلتراسونیک هوایی، و PeakVue در ادامه موثر خواهند بود. Enveloping (demodulation) نیز، در رابطه با پیک های قابل رویت در فرکانس های نیروی بیرینگ (BPFO, BPFI, BSF and FTF) بسته به ماهیت عیب بهمراه هارمونیک ها موثر خواهد بود. همچنین امکان دارد هارمونیک های نیروی بیرینگ در طیف شتاب نیز رویت شوند، و آنالیز شکل موج زمانی علائمی از خرابی را نشان دهد (مخصوصاً برای ماشین های دور پایین). پیک ها ممکن است در طیف سرعت نیز پدیدار شوند، اما شاید در اواخر مرحله دو، وقتی آسیب بر جسته شده است.

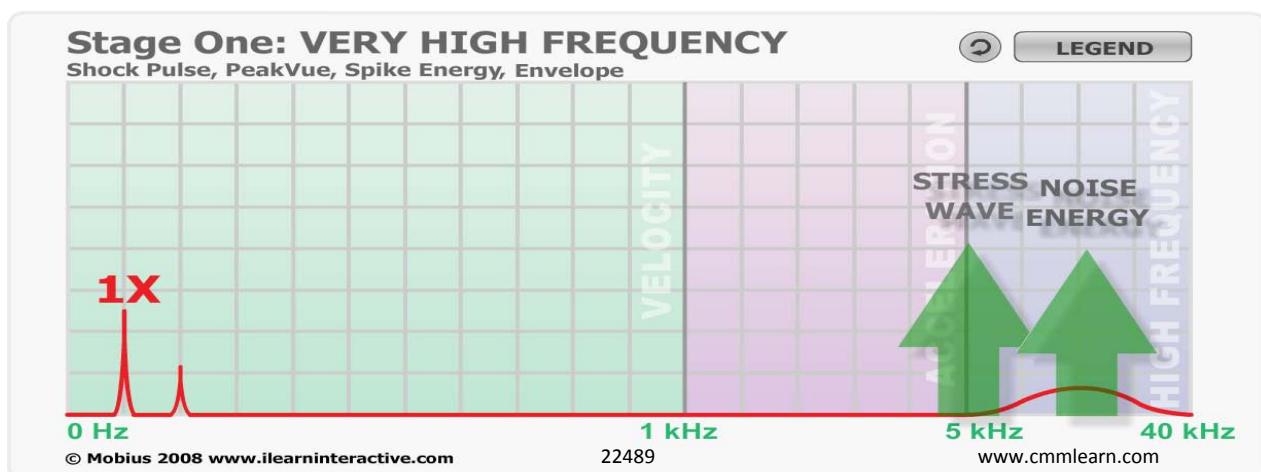

**HFD**

- روش های موثری هستند
- ترند به رشد خود ادامه می دهد

**Envelope**


- فرکانس های خرابی ظاهر می شوند
- ارتعاش کف باید رشد کند

**طیف**

- در طیف شتاب وجود دارد
- در طیف سرعت نیست

**شکل موج زمان**

- ارتعاش در کف موجود نیست
- مفید برای ماشین های سرعت پایین

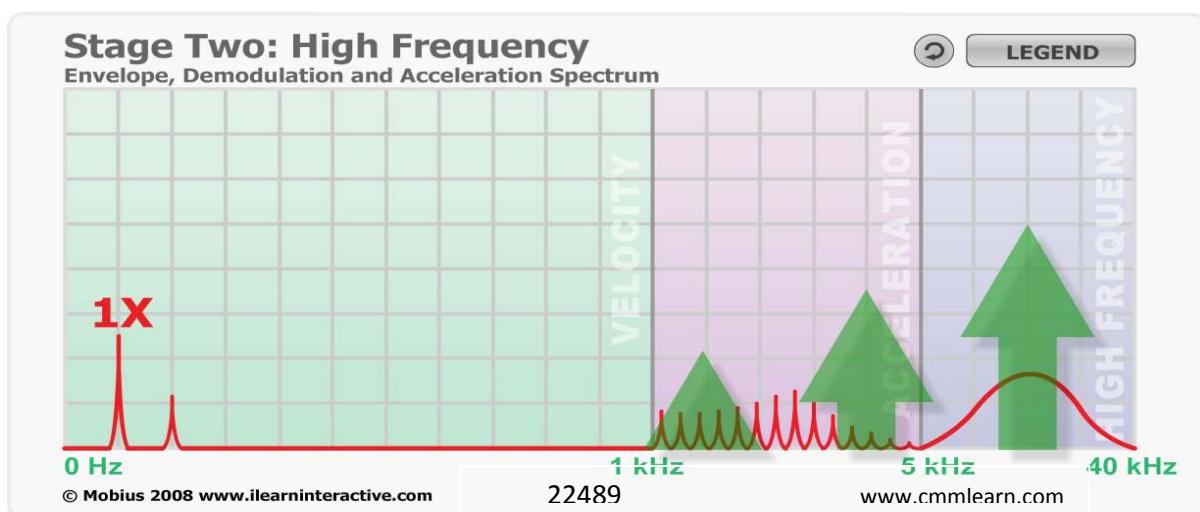

مرحله سوم

اکنون آسیب آشکار ترشده است. اگر بیرینگ را تعویض کنید آسیب را خواهید دید. در این وضعیت کمتر از ۵ درصد عمر بیرینگ باقی مانده است. اکنون زمان آن است که بیرینگ تعویض شود. مگر اینکه ریسک خرابی کمتر از نیاز به ماشین باشد.

## آسیب

- رویت آسیب آسان است
- تا حدودی شدید است

## عمر

- کمتر از ۵ درصد عمر  $L_{10}$  بیرینگ باقی مانده است

## فعالیت

- حتی الامکان بیرینگ را تعویض کنید
- مراقبت وضعیت را با تناوب بیشتری ادامه دهید

تکنیک های فرکانس بالا هنوز هم وجود خرابی را نشان می دهند. قرائت های شوک پالس و اسپایک انرژی

(gSE) هنوز رشد می کنند و دامنه پیک های طیف envelope به رشد خود ادامه می دهند.

## HFD

- روش های موثری هستند
- ترند به رشد خود ادامه می دهد

## Envelope

- فرکانس های خرابی ظاهر می شوند
- ارتعاش کف باید رشد کند

## طیف

- در طیف شتاب وجود دارد
- در طیف سرعت موجود است

## شكل موج زمان


- ضربات قابل مشاهده هستند
- مدولاسیون قابل مشاهده است

در مرحله سه شما قطعاً پیک هایی را در طیف سرعت خواهید دید که بسته به شرایط خرابی مطابق


فرکانس های نیروی بیرینگ (BPFO, BPFI, BSF and FTF) می باشند

- اگر آسیب روی رینگ خارجی بیرینگ موجود باشد (در ماشین افقی)، هارمونیک هایی از فرکانس BPFO وجود خواهد داشت، در ابتدا هارمونیک ها ممکن است دامنه کمتری از پیک BPFO داشته باشند، اما با رشد خرابی هارمونیک ها رشد خواهند کرد تا نسبت به پیک BPFO دامنه بیشتری پیدا کنند.

برگزاری دوره های آموزشی CM و بالانسینگ در شرکت شما .(Field training)

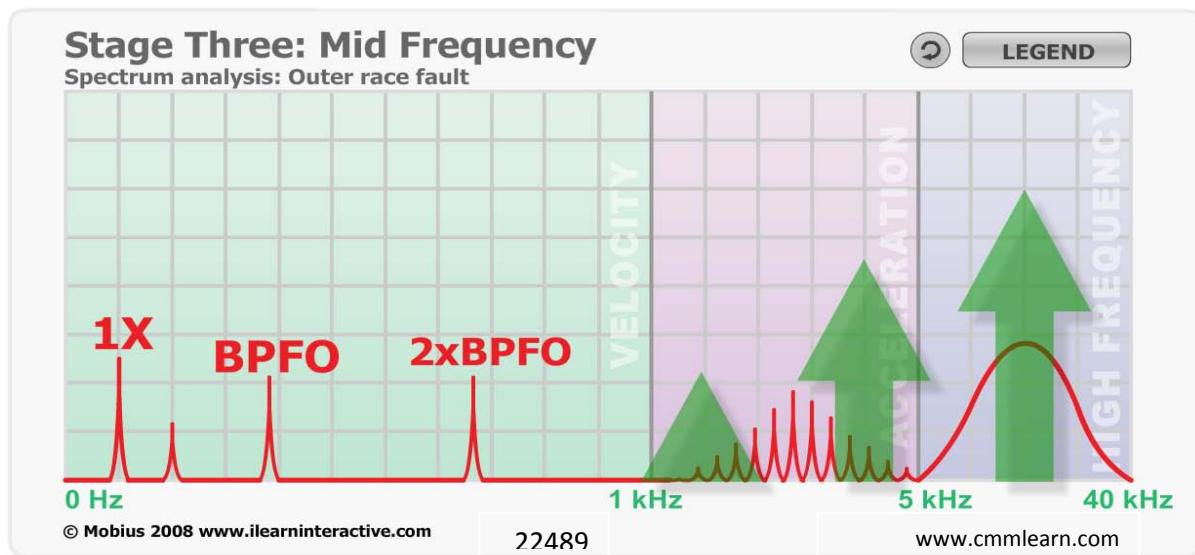


- اگر آسیب روی رینگ داخلی باشد، پیکی در فرکانس **BPFI** وجود خواهد داشت. هارمونیک های این فرکانس وجود خواهند داشت، و مجاورهای **1rpm** حول هارمونیکها و فرکانس پایه را احاطه خواهند کرد. مجاورها بعلت پدیده ای به نام مدولشن (modulation) ظاهر می شوند. همچنانکه منطقه آسیب در داخل وخارج از منطقه بار جابجا می شود، ضربه کم و زیاد خواهد شد (یکبار در دور)
- اگر ساقمه های بیرینگ آسیب دیده باشند، ممکن است پیکی در فرکانس **BSF** وجود داشته باشد، اما به احتمال زیاد در فرکانس دو برابر (زیرا آسیب روی ساقمه ها باعث ضربه به رینگ داخلی و خارجی در هر دور می شود). باز هم مجاورها و هارمونیک را خواهیم دید، اما در این هنگام فاصله مجاورها معادل فرکانس کیج خواهد بود—زیرا هر ساقمه با کیج به داخل و خارج منطقه بار جابجا می شود.

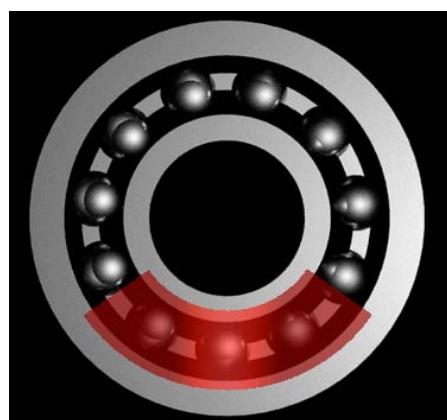

*Figure x – A rolling element bearing highlighting the load-zone*

در آنالیز شکل موج زمانی نیز وجود مدولاسیون آشکار خواهد بود، و ضربه ها در شکل موج زمانی دیده خواهند شد. شکل موج زمان دقیقاً آنچه داخل بیرینگ اتفاق می‌افتد را نشان می‌دهد- هر ضربه قابل مشاهده است. باید دقت شود تا مدت ثبت و وضوح صحیحی انتخاب شود به طوری که رویت جزئیات لازم ممکن باشد.

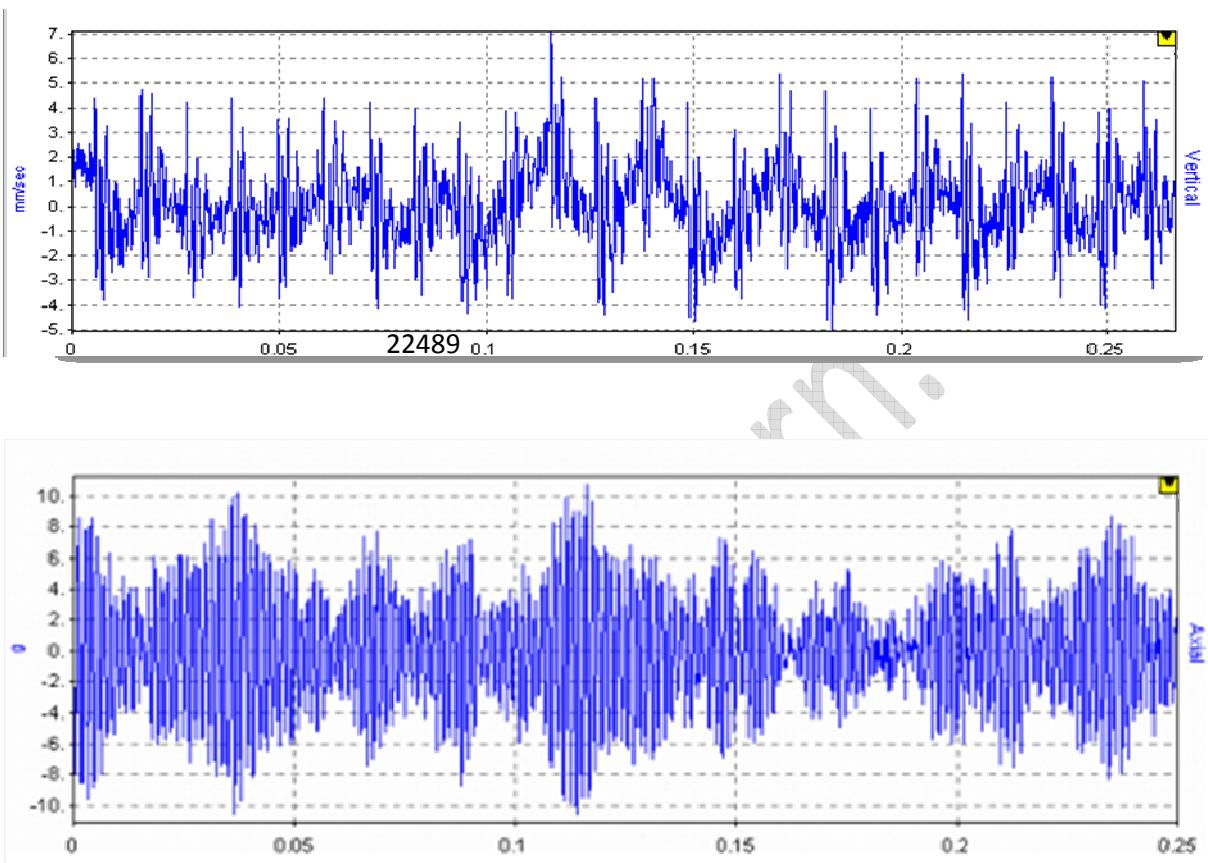

#### مرحله چهارم

اکنون بیرینگ خرابی قابل توجهی دارد. بیرینگ باید تعویض شود، ریسک خرابی سنگین منجر به خارج از سرویس شدن ماشین وجود دارد.

**برگزاری دوره های آموزشی CM و بالانسینگ در شرکت شما (Field training).**

**آسیب**

- رویت آسیب خیلی آسان است
- تا حدودی شدید است

**عمر**

- کمتر از ۱ درصد عمر  $10_{\text{B}}\text{B}\text{یرینگ}$  باقی مانده است

**فعالیت**

بیرینگ را فورا تعویض کنید

در حالی که هنوز تکنیک های فرکانس بالا استفاده می شوند، بیرینگ برخی تغییرات مهم را تجربه خواهد کرد، که می تواند باعث شود تا ارتعاشات فرکانس بالا کاهش یابند: سطح ارتعاش شوک پالس و اسپایک انرژی و ممکن است کاهش یابد. همچنانکه آسیب ادامه پیدا می کند، برخی موارد زیرمی تواند اتفاق بیافتد.


۱- سایش های زیادی وجود دارند که باعث می شوند لبه های تیز هموار شوند، بنابراین در ارتعاشات فرکانس بالا کاهش وجود دارد

۲- اکنون آسیب خیلی زیاد شده است، بطوریکه ارتعاش کمتر متناوب است. ممکن است پیک های مشخص متمایزی را در فرکانس های کلیدی بیرینگ نبینید. این پیک ها بالا و پایین خواهد شد، و ظاهرا پیک های راندمی به نظر می رسند و ارتعاشات کف طیف رشد خواهند کرد، این امر برای طیف سرعت و طیف envelope صادق است.

۳- همچنانکه بیرینگ بیشتر ساییده می شود، لقی بیرینگ بیشتر خواهد شد. در نتیجه، شاهد افزایش ارتعاش در سرعت دوران و هارمونیک هایش خواهید بود یعنی لقی.

۴- در مرحله چهارم سطح rms کلی افزایش خواهد یافت. زیرا سطح کلی (برطبق استانداردهای ISO) تنها با ارتعاشات زیر ۱۰۰۰ هرتز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به همین خاطر است که آن در مراحل آخر به خرابی بیرونگ حساس می‌شود.

HFD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ارتعاشات فرکانس بالا کمتر هستند</li> <li>• ترند کاهش خواهد یافت</li> </ul>
Envelope	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فرکانس‌های خرابی وجود دارند</li> <li>• ارتعاش کف باید رشد کند</li> </ul>
طیف	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در طیف شتاب وجود دارد</li> <li>• در طیف سرعت وجود دارد</li> </ul>
شكل موج زمان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضربات قابل مشاهده هستند</li> <li>• مدولاسیون قابل مشاهده است</li> </ul>

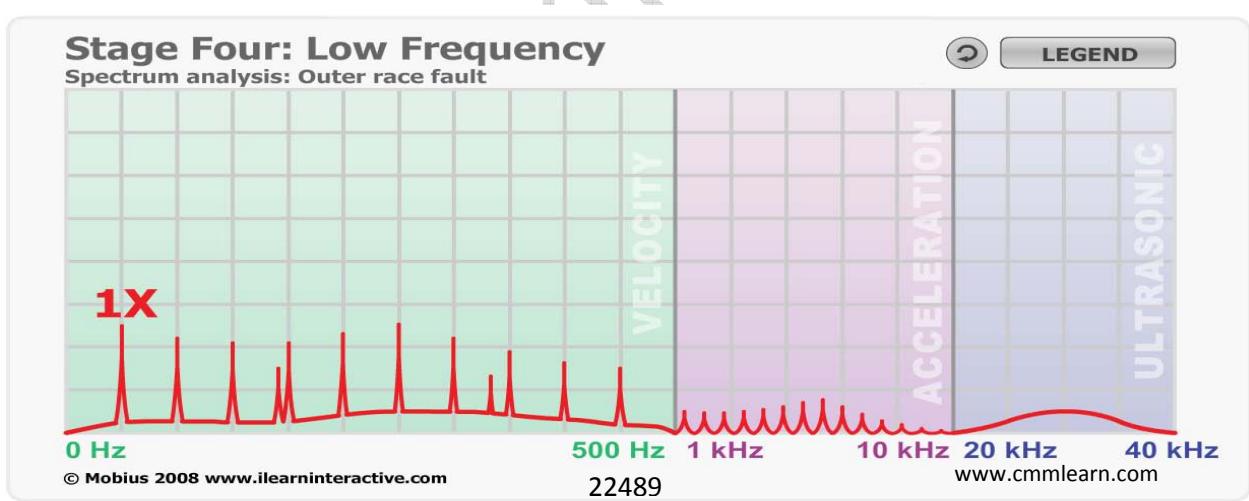

نکات مهم

در این مقاله تا اینجا پیشرفت خرابی بیرونگ به شکل روند خطی بحث شد. فرض شد همه این خرابی‌ها به همین روش پیشرفت کنند، و تنزل تدریجی در شرایط بیرونگ وجود دارد که در واقع اینطور نیست

۱- راه های زیادی وجود دارد که ممکن است باعث شکست بیرینگ شوند: ترک، بر جستگی های ناشی از بار استاتیکی زیاد، و زنگ زدگی و خوردگی، پوسته شدن، لغزیدن، فرسایش، سایش، تخلخل الکتریکی، فرورفتگی و خراش وغیره. (مقاله های کاربردی عالی توسط سازندگان بیرینگ منتشر شده است که این خرابی های مکانیکی را شرح می دهند- آنها کمک می کنند بدانید چطور از مشکلات در اولین مرحله جلوگیری کنید و باعث می شوند تا نوع آسیب را تشخیص دهید و علت ریشه ای را تعیین کنید). برای مثال، اگر یک ماشین برای مدت طولانی کار نکرده باشد و بر جستگی های ناشی از بار استاتیکی زیاد بوجود آمده باشد، ممکن است ماشین را بکار بیاندازید و سریعاً خرابی سنگینی را تجربه کنید. مرحله یک، دو یا حتی مشخصات مرحله ۳ را خواهد دید (از نقطه نظر تحلیل ارتعاشی بیرینگ مستقیماً به مرحله ۴ رفته است)

۲- همانگونه که بیرینگ خراب می شود (بسته به نوع خرابی) لحظاتی وجود خواهد داشت که ترک ها ظاهر می شوند، تکه ای از فلز پوسته می کند و غیره. در آن لحظه الگوی ارتعاش و دامنه ممکن است تغییر کند. اکنون به های تیزی وجود دارد که به ساقمه ها ضربه می زنند، و تکه ای از فلز، اگرچه کوچک، داخل بیرینگ وجود دارد. اگر در آن زمان ارتعاش را اندازه بگیرید ممکن است فکر کنید ارتعاش خیلی شدید است. در حالیکه ساقمه های بیرینگ پیوسته به سطح تیز ضربه می زنند، و لبه ها گرد خواهند شد، و تکه های فلزی ممکن است با روانکار به بیرون منتقل شوند. بنابراین ارتعاش تغییر خواهد کرد. لذا ممکن است موقعیتی که بهبود ارتعاش ظاهر می شود مهم باشد. می توانید قانع شوید که بیرینگ خودش تعمیر شده است. متاسفانه، بیرینگ های خود تعمیر را هنوز نساخته اند.

## داده برداری

خیلی نمی توان بر این امر پافشاری کرد: روش نصب شتاب سنج روی ماشین موفقیت تکنیک های فرکانس بالا (شوک پالس، انرژی اسپایک، PeakVue، و enveloping) را تعیین خواهد کرد. تا حد امکان باید شتاب سنج نزدیک به منطقه بار نصب شده باشد، و باید روی سطح تمیز همواری نصب شده باشد، برای نتیجه

بهتر، شتاب سنج باید با پیچ نصب شده باشد، نصب مگنتی، فشاری با میله رابط و نگهداری دستی نباید استفاده

شوند

## نتیجه گیری

درک چگونگی و چرایی خرابی بیرینگ، و فهم نحوه عملکرد تکنیک های مختلف آنالیز بیرینگ باعث می شوند هشدارهای به موقعی از خرابی بیرینگ بگیرید، که به نوبه خود باعث می شود تا تولید و نگهداری ماشین ها را در کنترل داشته باشید. اگر در روش های داده برداری و تنظیمات، و مراقبت فرکانس های بیرینگ دقیق کنید باید خرابی های سنگین بیرینگ کمی داشته باشید. و اگر مراقب علت ریشه ای خرابی های بیرینگ باشید، حتی تعداد کمتری خرابی بیرینگ را خواهید داشت. پیاده سازی این تکنیک ها ممکن است قدری کار داشته باشد، ممکن است به نظر برسد زمان کافی نداشته باشید تا تغییرات مناسبی انجام دهید،

**اما تنها راه برای خارج شدن از حالت آتش نشانی توقف آتش در شروع آن است**

تاپ: سرکار خانم مرجان محمدزاده ها

برگزاری دوره های آموزشی CM و بالانسینگ در شرکت شما (Field training).

## پیرامون دوره های آموزش در محل (Field training)

تجربیات موفق دوره های قبلی در شرکت هایی نظیر پتروشیمی بروزیه، خطوط لوله نفت، صنایع شیمیایی ایران (LAB)، صنایع شیمیایی اصفهان، شرکت گیتی پسند و فولاد گیلان در زمینه این دوره ها نشان می دهد با توجه به اینکه این دوره ها بصورت عملی و با استفاده از تجهیزات خاص هر شرکت و متناسب با نیاز آنها برگزار می شود انتقال دانش در محیطی واقعی تر صورت می گیرد و لذا از کیفیت بالاتری برخوردار است از مزایای دیگر آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نیروها از کار منفک نمی شوند، آشنایی بیشتر با توانمندی های تجهیزات اندازه گیری ارتعاش و بالانسینگ هر شرکت، کاهش هزینه آموزش بعلت عدم محدودیت در تعداد شرکت کنندگان و آشنایی تعداد بیشتری از همکاران با مباحث نگهداری و تعمیرات

۰۹۱۳۱۲۵۵۹۸۶

